

96116366 - Transport Brush Installation Manual

The Following steps will instruct how to install a Transport Brush Kit on old PDE models without mount holes.

Die folgenden Schritte erklären, wie ein Transport-Bürsten-Ausrüstung auf alten PDE Modelle ohne Montagelöcher zu installieren.

Tools Needed


7/16 inch gear wrench
7/16 inch combination wrench
9/32 inch Drill Bit
Right Angle Drill

Benötigtes Werkzeug

16.7 Zoll Getriebe Schraubenschlüssel
16.7 Zoll Kombischlüssel
7mm

1. Mark the locations of the holes that need to be drill. From the bottom edge on both sides, make a mark 1-5/16 inch up. Next, make a mark 15/32 inch in from the outside edge. Last, make a mark 7-1/32 inches apart. Center punch and drill the marked locations to 9/32 inch diameter.

Markieren die Positionen der Löcher, die drill sein müssen. Von der Unterkante auf beiden Seiten, eine Marke 33mm bis zu machen. machen nächstes eine Markierung 12 mm von der Außenkante in. Zuletzt neben einer Marke 179mm machen. Körner und bohren die markierten Stellen auf 7 mm Durchmesser.

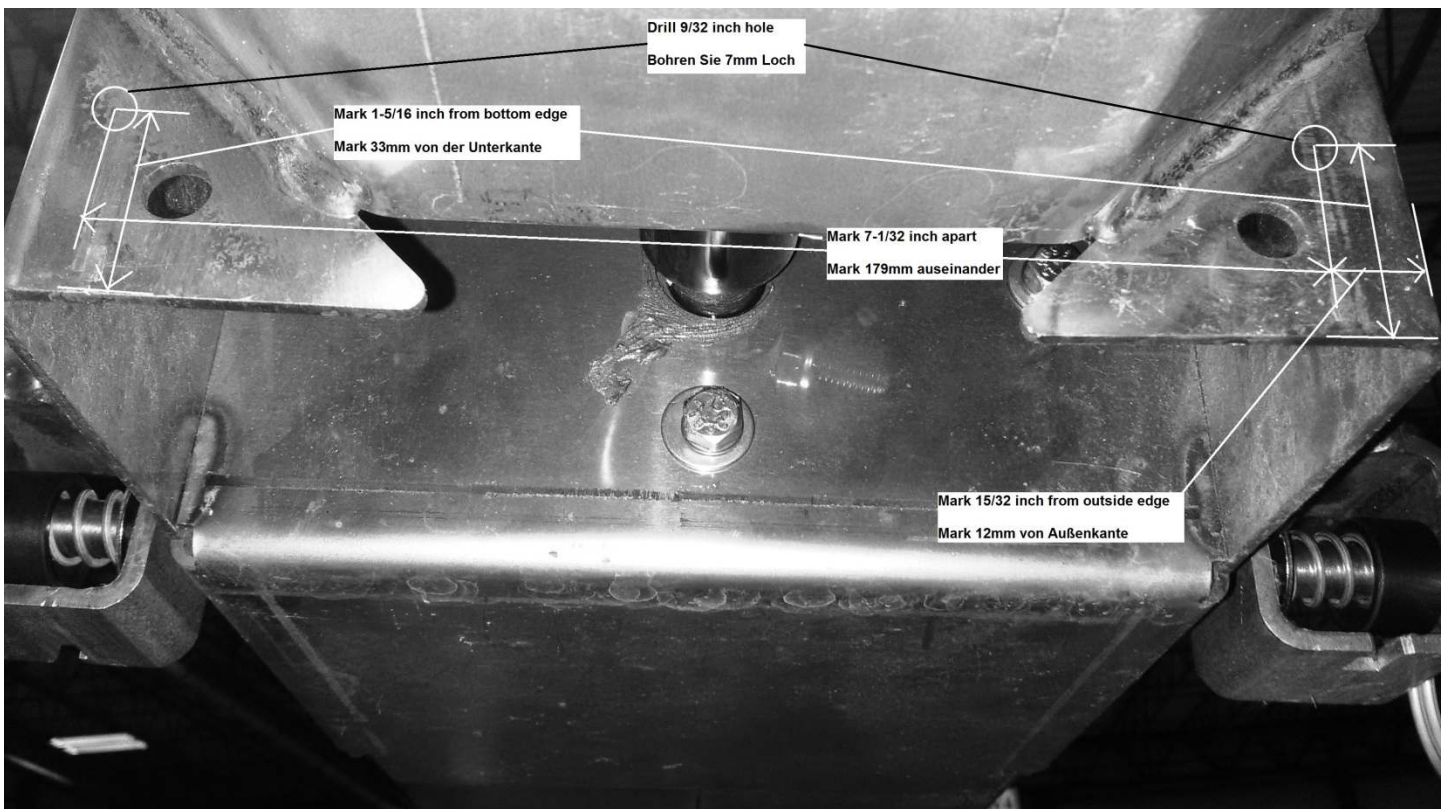

2. Place the retainer bracket over the hole and slide the brush inside the groove until the gap in the bristles is centered over the auger shaft. Secure the brushes and brackets in place with the ¼ inch bolts and nuts.

Legen Sie die Halteklammer über das Loch und schieben Sie die Bürste in der Nut, bis die Lücke in den Borsten über die Schneckenwelle zentriert ist. Sichern Sie sich die Bürsten und Halterungen mit den ¼-Zoll-Schrauben und Muttern.

